


## krok 1

Pomocí nůžek na plech vystříhnete otvor ve vrchní části vlny o délce 12 cm. Vrchní okraj otvoru vystříhnete ve vzdálenosti 7 cm od prolisu. Okraje otvoru nahněte plochými kleštěmi směrem nahoru. Okolí větrací tašky je potřeba očistit popřípadě osušit. Větrací tašky se umísťují co nejbližě hřebeni.

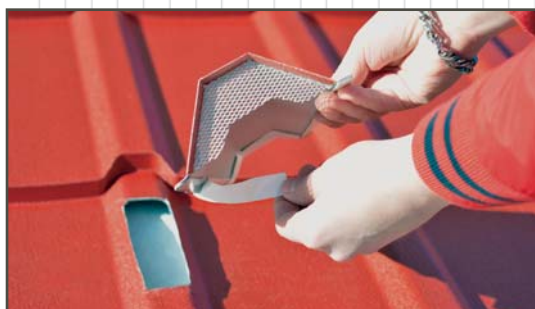

## krok 2

Odstraňte krycí pásku butylového těsnícího tmelu.

**Pozor!!!!**

Butylová těsnící páska extrémně lepí na suchý podklad a proto je třeba zvýšené opatrnosti při pokládání na krytinu.



## krok 3

Položte větrací tašku přes vytvořený otvor tak, aby její zadní část byla usazena co nejbližě prolisovanému zámku. Poté přitlačte větrací tašku na krytinu.




## krok 4

Pomocí dvou standardních vrutů dodávanými ke střešní krytině přišrubujte větrací tašku v místě kde prochází střešní lať.



## krok 5

Použití větracích tašek Bratex v dostatečném počtu efektivně řeší dlouholeté problémy při odvětrání plechových střešních krytin bez použití plastových doplňků a při zachování estetického vzhedu.

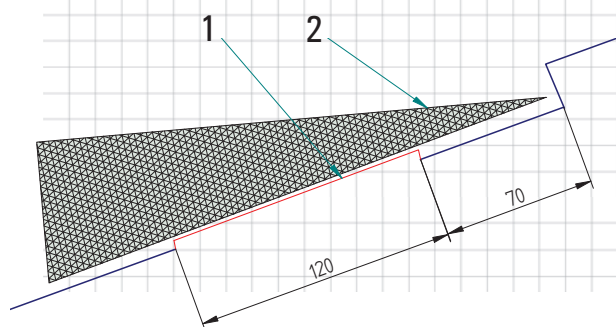

1 větrací otvor  
2 větrací taška